

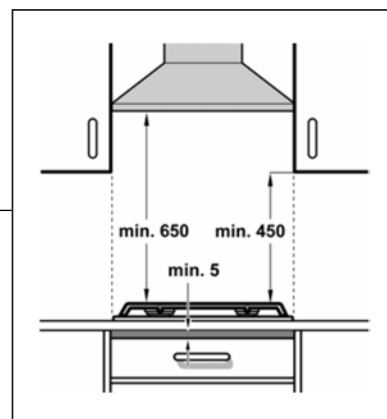
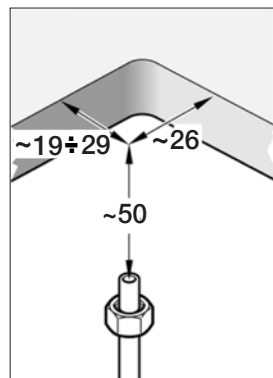
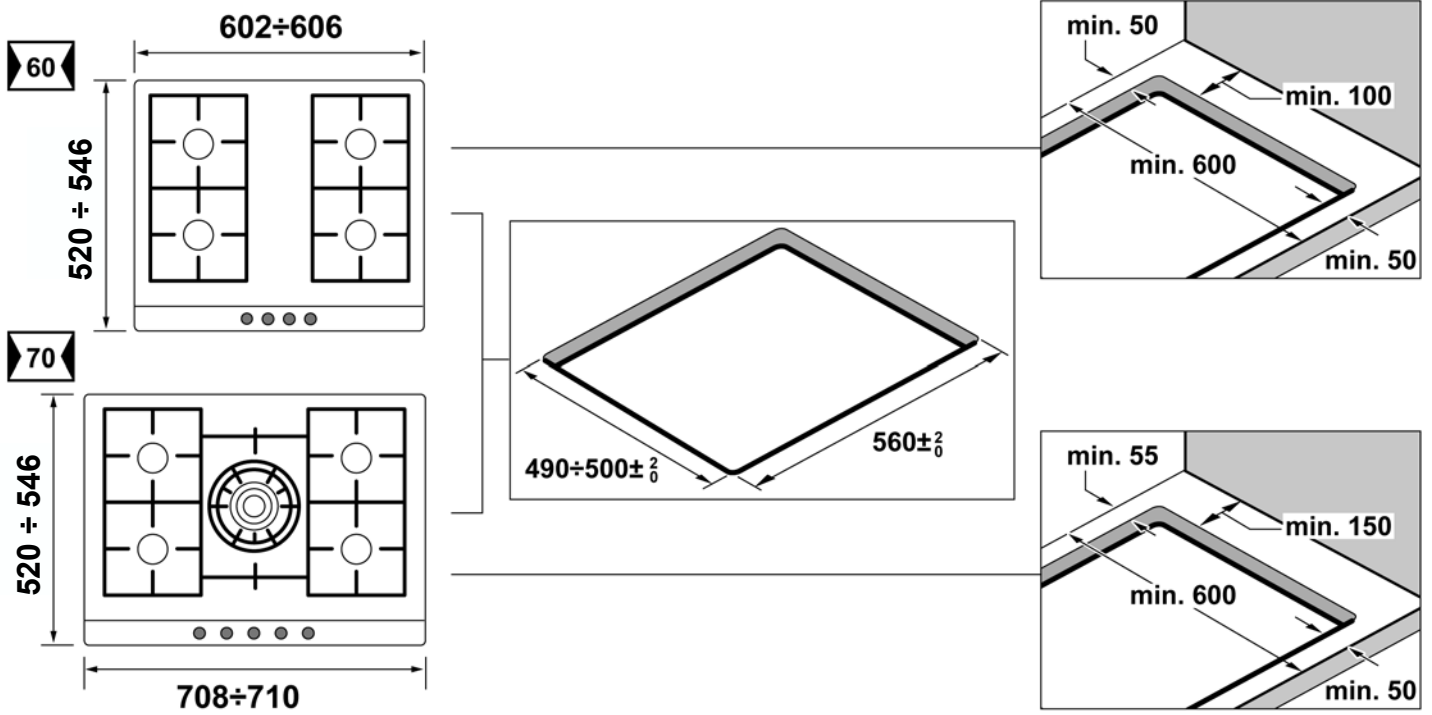
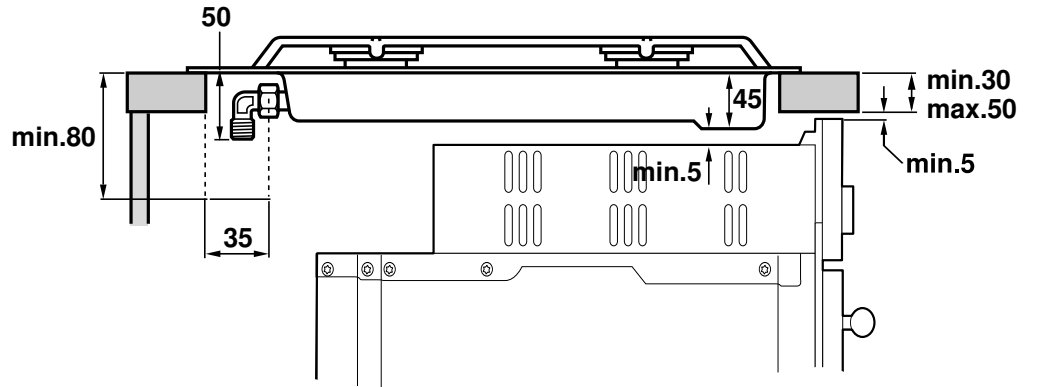
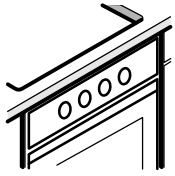




1

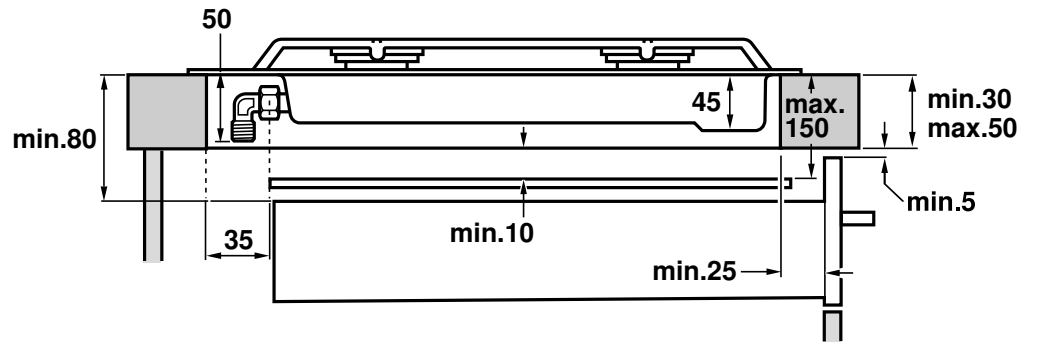


2

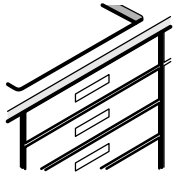


3

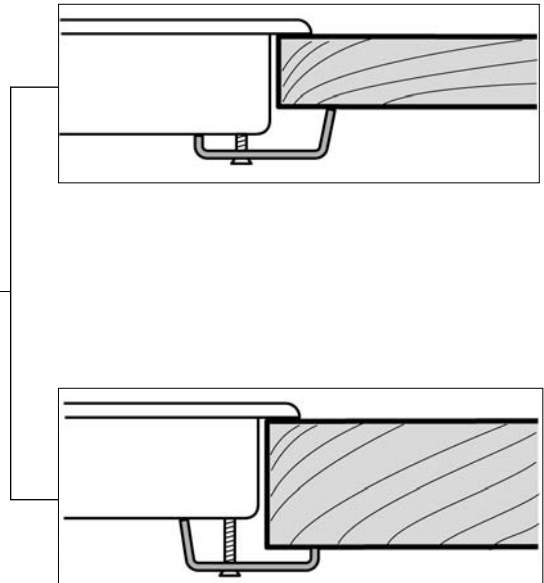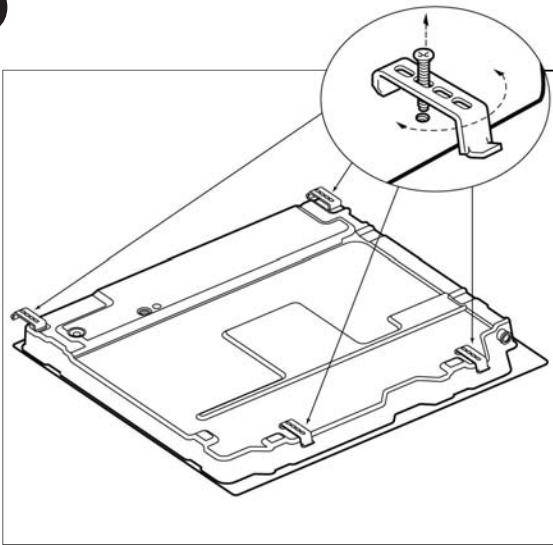

4

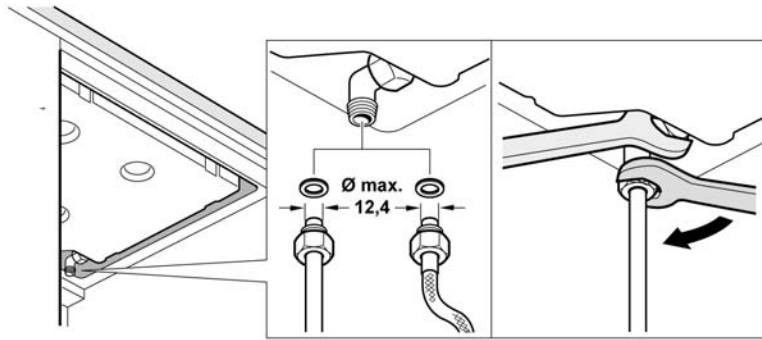



4a

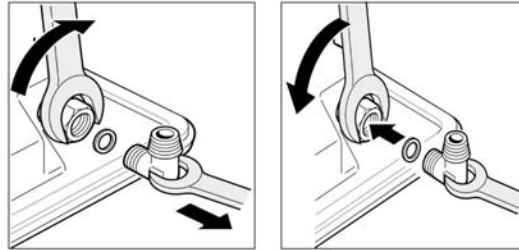




5





6

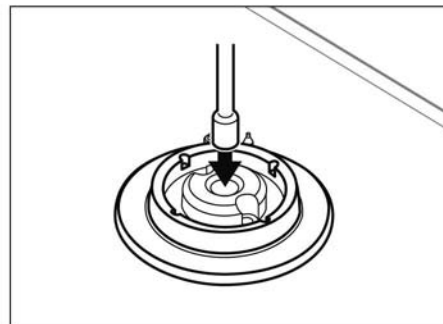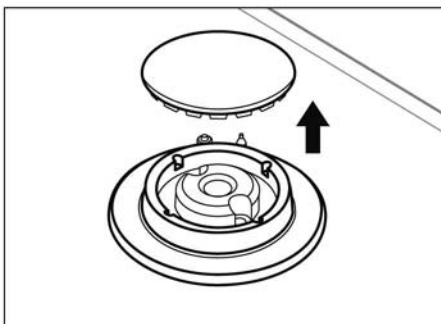

7

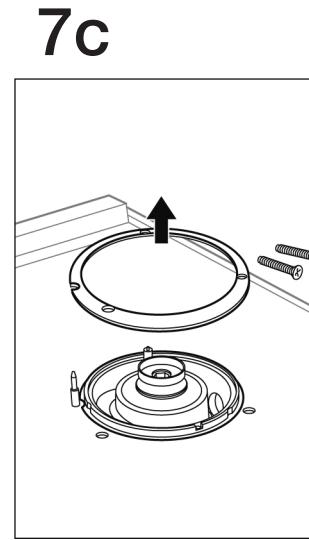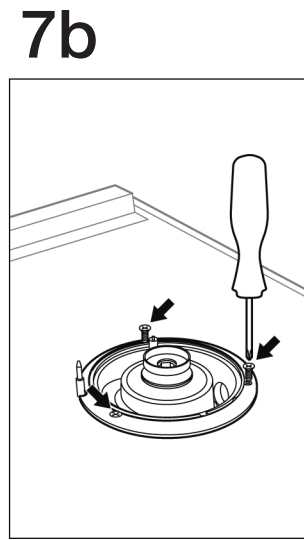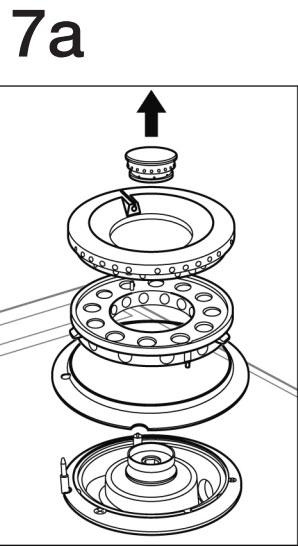

8

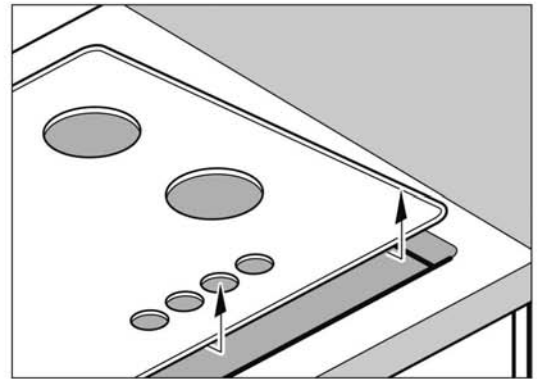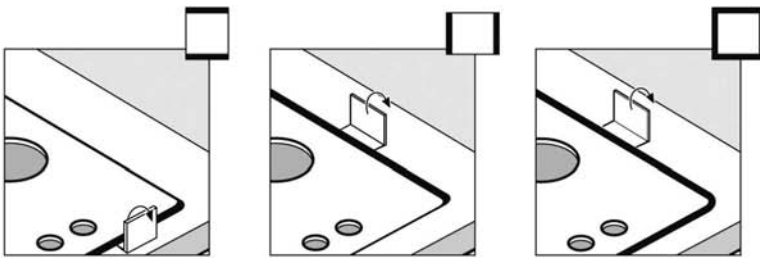


8b



9

9a

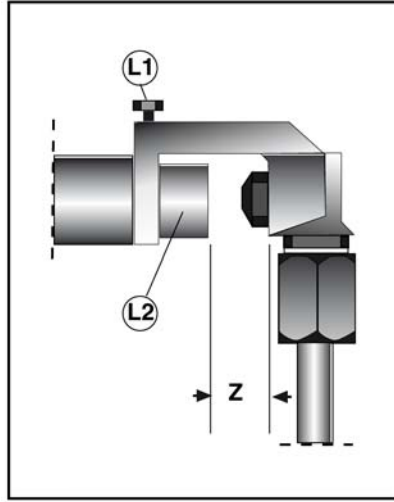

9b

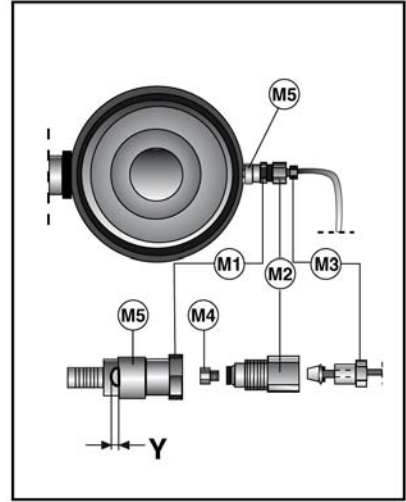


Fig N

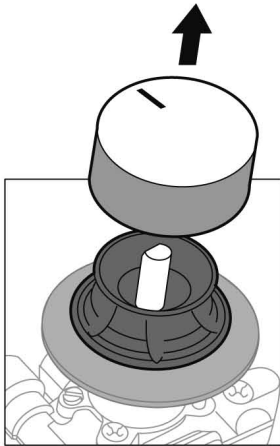


Fig O

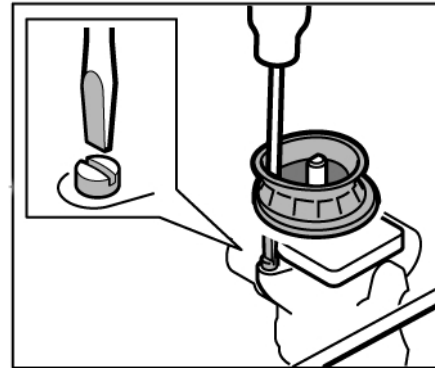


Fig W


10



10 a



11

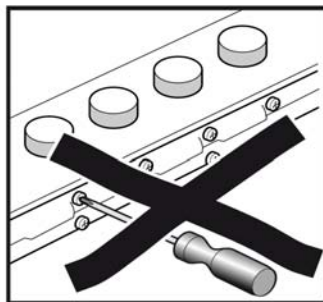

Než budete spotřebič instalovat a používat, přečtěte si návod k použití. Obrázky v tomto návodu slouží pro znázornění.

Při nedodržování pokynů v této příručce je výrobce zbaven jakékoli odpovědnosti.

Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči

Veškeré práce při instalaci, regulaci a změně na jiný druh plynu musí provádět autorizovaný odborník při dodržování příslušných aplikovatelných předpisů a zákonných požadavků a dále předpisů místních elektrorozvodných závodů a plynáren.

Před prováděním jakýchkoli prací vypněte přívod proudu a plynu.

Pro provedení prací při změně na jiný druh plynu doporučujeme zavolat zákaznický servis.

Tento spotřebič byl navržený výhradně pro použití v soukromých domácnostech; komerční nebo profesionální použití není dovoleno. Tento spotřebič nesmí být vestavěn na jachtách nebo v obytných vozech. Záruka platí pouze tehdy, pokud se spotřebič používá výhradně k určenému účelu.

Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda jsou místní předpoklady (druh a tlak plynu) a nastavení spotřebiče navzájem kompatibilní. Podmínky pro nastavení spotřebiče najdete na etiketě nebo typovém štítku.

Tento spotřebič smí být nainstalovaný pouze na dostatečně větraném místě a pouze v souladu s ustanoveními a směrnici platnými pro větrání. Spotřebič nesmí být připojený ke komínů nebo ke kouřovodu.

Síťový kabel musí být řádně připevněn k vestavné skříňce, aby se nemohl dostat do kontaktu s horkými díly pečicí trouby nebo varné desky. Elektrické spotřebiče musí být vždy uzemněné.

Nikdy neprovádějte žádné zásahy uvnitř spotřebiče. V případě potřeby zavolejte náš zákaznický servis.

Před montáží

Tento spotřebič odpovídá třídě 3 podle EN 30-1-1 pro plynové spotřebiče: vestavné spotřebiče.

Nábytek vedle spotřebiče musí být z nehořlavých materiálů. Povrchové materiály nábytku a lepidlo musí být tepelně odolné.

Tento spotřebič nesmí být vestavěn nad lednicemi, pračkami, myčkami nádobí a podobnými spotřebiči.

Varná deska smí být vestavěná pouze nad odvětrávanou pečicí troubou.

Pokud je pod varnou deskou zabudovaná pečicí trouba, může tloušťka pracovní desky překročit minimální tloušťku požadovanou v tomto návodu. Dodržujte pokyny v návodu k montáži pečicí trouby. Pokud bude nainstalovaný odsavač par, musí být montáž provedena podle

návodu k montáži a vždy musí být dodržena svislá minimální vzdálenost 650 mm od varné desky.

Příprava kuchyňského nábytku (obr. 1–2)

Udělejte do pracovní desky výřez s potřebnými rozměry.

Pokud se u varné desky jedná o elektrickou nebo kombinovanou varnou desku (plynovou a elektrickou) a není pod ní umístěná trouba, nainstalujte 10 mm pod spodek varné desky mezidno z nehořlavého materiálu (např. z kovu nebo překližky). Tak se zamezí přístupu ke spodní části varné desky.

Pokud se u varné desky jedná o plynovou varnou desku, doporučujeme nainstalovat ve stejné vzdálenosti od varné desky mezidno. U pracovní desky ze dřeva napustte řezné plochy speciálním lepidlem, aby byly chráněné proti vlhkosti.

Montáž spotřebiče

Upozornění: Při montáži varné desky mějte ochranné rukavice.

Spony a nalepené těsnění (spodní okraj varné desky) namontované z výroby za žádných okolností neodstraňujte. Těsnění zaručuje utěsnění celé pracovní plochy a zabraňuje proniknutí kapalin. Pro upevnění spotřebiče ve vestavné skříňce je po umístění varné desky do správné polohy nutné každou tuto sponu odšroubovat natolik, aby s ní bylo možné volně otáčet (není nutné ji odšroubovat úplně). Umístěte varnou desku doprostřed výřezu.

Zatlačte okraje dolů tak, aby celý okraj dosednul.

Otočte spony a pevně je utáhněte, obr. 3.

Demontáž varné desky

Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu plynu.

Našroubujte spony a proveďte stejné kroky jako při vestavbě, ale v opačném pořadí.

Připojení plynu (obr. 4)

Na konci vstupní trubky k plynové varné desce se nachází 1/2" (20,955 mm) závit.

Tento závit umožňuje:

- pevné připojení,
- připojení pomocí kovové hadice (L min. 1 m – max. 3 m). Tato hadice se nesmí dostat do kontaktu s pohyblivými díly vestavné jednotky (např. zásuvkou) nebo být vedena otvory, které lze zavřít.

Pokud má být vytvořeno podélné připojení, vyměňte z výroby nainstalované koleno za koleno ze sáčku s příslušenstvím. Obr. 4a. Nezapomeňte namontovat těsnění.

Upozornění! Po pracích na místě připojení vždy zkontrolujte těsnost. **Nebezpečí úniku plynu! Výrobce nepřebírá odpovědnost za únik plynu v místě připojení, se kterým se manipulovalo.**

Připojení k elektrické síti (obr. 5)

Zkontrolujte, zda napětí a jmenovitý výkon spotřebiče souhlasí s vaší elektroinstalací. Varné desky se dodávají se síťovým kabelem se zástrčkou nebo bez zástrčky. Musí být namontovaný jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm (nikoli při připojení k volně přístupné zásuvce).

Spotřebiče vybavené zástrčkou smí být zapojené pouze do předpisově nainstalované a uzemněné zásuvky. Spotřebič patří k typu „Y“: Přívodní kabel nesmí vyměňovat uživatel, nýbrž zákaznický servis.

Je nutné dodržet typ kabelu a minimální průřez.

Změna na jiný druh plynu

Pokud to dovolují předpisy příslušné země, lze tento spotřebič nastavit na jiné druhy plynu (viz typový štítek). Díly, které jsou k tomu zapotřebí, najdete v soupravě pro přestavbu, která je součástí dodávky (v závislosti na modelu). Soupravu pro přestavbu lze zakoupit u zákaznického servisu. Postupujte podle těchto kroků:

A) Výměna trysek rychlohořáků, normálních a úsporných hořáků varné desky (obr. 6):

– Sejměte mřížky, kryty a hlavy hořáků. abnehen.

– Pomocí klíče s objednacím číslem 424699, který lze zakoupit u našeho zákaznického servisu, vyměňte trysky, přičemž je nutné dávat mimořádný pozor na to, aby se tryska při vyjímání nebo upevňování v hořáku nezlomila. Dbejte na to, abyste je zašroubovali až nadoraz, aby byla zaručena dobrá těsnost.

U těchto hořáků není nutné provádět nastavení primárního vzduchu.

B) Výměna trysek dvojitých hořáků (obr. 7):

Jednotka skládající se ze skla a profilů je se zbytkem varné desky spojená zacvakávacím upevňovacím systémem.

Při sejmutí jednotky skla a profilů postupujte následovně:

– Sejměte mřížky, kryty, hlavy hořáků atd., obr. 7a.

– Vyšroubujte oba šrouby rychlohořáků, normálních a úsporných hořáků.

– Vyšroubujte tři šrouby dvojitého hořáku, obr. 7b–7c.

– Použijte demontážní páčku, objednacím číslem 483196, kterou lze zakoupit u našeho zákaznického servisu. Pro uvolnění předního zacvakávacího upevnění nasadte páčku v místě, která je v závislosti na modelu vaší varné desky označená na obrázku 8.

Páčku v žádném případě nenasazujte na okraje skla bez profilu nebo rámu!

– Pro uvolnění zadního zacvakávacího upevnění opatrně nazdvihněte jednotku skla a profilů podle obr. 8.

Výměna trysek vnějšího plamene
Vyšroubujte upevňovací šroub L1 (obr. 9a), abyste mohli posunout

regulátor toku vzduchu L2 dozadu. Otáčením doleva vyjmiete trysku vnějšího plamene. Pridržujte pritom držák trysky, obr. 8b. Našroubujte novou trysku vnějšího plamene a držák trysky pritom zajišťujte v opačnom smere. Regulátor toku vzduchu L2 nastavte podle hodnoty -Z-, která je uvedena v tabulce II.

Utáhněte upevňovací šroub L1.

Výměna trysky vnitřního plamene

Vyšroubujte díl M3 z dílu se závitem M2. Díl se závitem pritom zajišťujte v opačném směru. Viz obr. N. Poté vyšroubujte díl se závitem M2 z dílu M1, pritom ho přidržujte v opačném směru. Viz obr. O. Vyšroubujte trysku vnitřního plamene M4 z dílu M2 a vyměňte za vhodnou trysku podle tabulky II.

Regulátor toku vzduchu M5 nastavte podle hodnoty -Y-, která je uvedena v tabulce II.

Pokud není spotřebič správně upevněný nebo pokud je zacvakávací upevňovací systém příliš těsný, může se stát, že se celý spotřebič nazdvihne. V tom případě postupujte následovně: 1) Povolte upevňovací spony mezi spotřebičem a skříňkou. 2) Odpojte hlavní přípojku plynu a spotřebič vyjměte z vestavného otvoru.

3) Nasadte demontážní páčku 483196 podle obr. W.

Montáž veškerých součástí proveďte v opačném pořadí jako při demontáži.

Nastavení plynových kohoutů

Otočte ovládací knoflíky do minimální polohy.

Stáhněte ovládací knoflíky plynových kohoutů, obr. 10.

Uvidíte těsnění knoflíku z pryže. Stačí ho zatlačit šroubovákem na stranu, abyste se dostali k nastavovacímu šroubu plynového kohoutu, obr. 10a. Těsnění knoflíků nikdy nedemontujte. Pokud se nedostanete k regulačním šroubům, demontujte jednotku skla a profilů podle popisu v části „Výměna trysky dvojitých hořáků (obr. 7)“.

Otáčením regulačních šroubů pomocí plochého šroubováku nastavte minimální přívod plynu. V závislosti na druhu plynu, na který nastavujete (viz tabulka III), se to musí provést následovně:

A: Regulační šrouby úplně utáhněte.
B: Utáhněte regulační šrouby tak, aby plyn správně proudil z hořáků, to znamená, že když nastavíte hořák z maximální do minimální polohy, plamen nezhasne ani neprošlehává.
C: Nechte regulační šrouby vyměnit autorizovaným odborníkem.
D: S regulačními šrouby nemanipulujte.

Je důležité, aby byla správně nasazená všechna těsnění knoflíků, aby byla zaručena těsnost.

Těsnění je nezbytně nutné pro bezvadný provoz spotřebiče, protože zabraňuje proniknutí kapalin a nečistot dovnitř spotřebiče.

Nasadte zpět ovládací knoflíky. Nikdy nedemontujte osičku plynového kohoutu (obr. 11). Při poruše je třeba vyměnit celý plynový kohout.

Upozornění! V blízkosti typového štítku umístěte nálepku s novým druhem plynu.

sk

Před inštaláciou a použitím si prečítajte návod na používanie spotrebiča.

Vyobrazenia nachádzajúce sa v tomto návode slúžia na znázornenie.

Výrobca je v prípade nedodržania ustanovení tejto príručky zbavený akejkoľvek zodpovednosti.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa tohto spotrebiča

Všetky práce súvisiace s inštaláciou, reguláciou a prestavením na iný druh plynu musí uskutočniť autorizovaný odborník, pričom musí zohľadniť všetky príslušné pravidlá a zákonné ustanovenia, ako aj predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie a plynu.

Pred uskutočnením akýchkoľvek prác odpojte prívod elektriny a plynu. V prípade prestavenia na iný druh plynu odporúčame obrátiť sa na zákaznícky servis.

Tento spotřebič bol navrhnutý výlučne na používanie v súkromných domácnostiach; komerčné alebo priemyselné použitie nie je dovolené. Tento spotřebič sa nesmie zabudovať do jácht alebo obytných vozidiel. Záruka platí len vtedy, keď sa spotřebič používa výlučne na svoj určený účel. Pred inštaláciou spotřebiča skontrolujte, či sú lokálne predpoklady (druh a tlak plynu) kompatibilné s nastaveniami spotřebiča. Podmienky nastavenia spotřebiča nájdete na etikete alebo výrobnom štítku. Tento spotřebič sa smie namontovať len na dostatočne vetranom mieste a len v súlade s platnými ustanoveniami a smernicami týkajúcimi sa ventilácie. Spotřebič sa nesmie pripojiť ku komínu alebo zariadeniu na odvod spalin.

Sieťový kábel sa musí dobre upevniť na kuchynskej linke, aby sa nedostal do kontaktu s horúcimi časťami rúry na pečenie alebo varného panela. Elektrické spotřebiče sa musia vždy uzemniť.

Nemanipulujte s vnútrom spotřebiča. V prípade potreby zavolaajte náš zákaznícky servis.

Pred montážou

Tento spotřebič zodpovedá triede 3 podľa normy EN 30-1-1 pre plynové spotřebiče: zabudovateľné.

Nábytok nachádzajúci sa vedľa spotřebiča musí byť z nehorľavých materiálov. Jeho vrstvené materiály a lepidlo, ktoré ich drží, musí byť odolné voči vysokým teplotám.

Tento spotřebič sa nesmie zabudovať nad chladničky, práčky, umývačky riadu alebo podobné spotřebiče.

Varný panel sa smie zabudovať len nad dobre odvetranú rúru na pečenie. Ak sa pod varný panel namontuje rúra na pečenie, môže hrúbka pracovnej dosky presiahnuť minimálnu hrúbku požadovanú v tomto návode.

Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na montáž rúry na pečenie.

Keď sa namontuje odsávač pár, montáž sa musí uskutočniť podľa montážneho návodu a vždy sa musí zohľadniť minimálna vertikálna vzdialenosť od varného panela 650 mm.

Príprava skrinky kuchynskej linky: (obr. 1-2)

V pracovnej ploche urobte výrez s potrebnými rozmermi.

Keď ide o elektrický alebo zmiešaný varný panel (plynový a elektrický) a keď sa pod ním nenachádza rúra, umiestnite medzidno z nehorľavého materiálu (napr. kovu alebo pleglejky) 10 mm pod dno varného panela. Tak sa zabráni prístupu k dolnej časti varného panela.

Ak ide o plynový varný panel, odporúča sa umiestniť medzidno v rovnakej vzdialenosti od varného panela.

Na pracovných plochách z dreva nafermežujte rezné plochy špeciálnym glejom, aby boli chránené pred vlhkosťou.

Montáž spotrebiča

Upozornenie: Pri montáži varného panela používajte ochranné rukavice. Svrorky a lepiace tesnenie (dolný okraj varného panela) sa montujú v závode a za žiadnych okolností sa neodstraňujú. Tesnenie zabezpečí utesnenie celej pracovnej plochy a zabráni vniknutiu tekutín. Na upevnenie spotřebiča v kuchynskej linke sa po umiestnení varného panela do jeho polohy musí každá svorka uvoľniť natoľko, aby sa dala voľne otáčať (nie je potrebné ju úplne odskrutkovať). Varný panel vložte do stredu.

Okraje potlačte nadol tak, aby celý okraj dosadol.

Otáčajte svorky a utiahnite ich, obr. 3.

Demontáž varného panela

Odpojte spotřebič od elektrického a plynového napájania.

Naskrutkujte svorky a vykonajte jednotlivé kroky montáže v opačnom poradí.

Plynové pripojenie (obr. 4)

Na konci vstupnej rúry k plynovému varnému panelu sa nachádza 1/2" závit (20,955 mm).

Tento závit umožňuje:

- pevné pripojenie.

- pripojenie kovovou hadicou (dĺžka min. 1 m - max. 3 m). Táto hadica nesmie prichádzať do kontaktu s pohyblivými časťami zabudovanej jednotky (napr. so zásuvkou) alebo by nemala viesť cez otvory, ktoré sa dajú zatvárať.

Keď sa má vytvoriť valcovité pripojenie, vymeňte koleno, ktoré je nainštalované

z výroby, za koleno z vrečka s príslušenstvom. Obr. 4a. Nezabudnite vložiť tesnenie.

Upozornenie! Po prácach na mieste pripojenia vždy skontrolujte utesnenie. **Nebezpečenstvo unikania plynu! Za unikanie plynu na mieste pripojenia, s ktorým sa predtým manipulovalo, výrobca nepreberá zodpovednosť.**

Elektrické pripojenie (obr. 5)

Skontrolujte, či sa napätie a menovitý výkon spotrebiča zhoduje s elektrickou inštaláciou. Varné panely sa dodávajú so sieťovým káblom so zástrčkou alebo bez zástrčky.

Musí sa použiť odpojovač všetkých fáz s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm (neplatí pre pripojenie do voľne prístupnej zásuvky).

Spotrebiče vybavené zástrčkou sa smú pripájať len do uzemnenej zásuvky namontovanej podľa predpisov.

Spotrebič patrí k typu „Y“: Prívodný kábel nesmie vymieňať používateľ, ale len zákaznícky servis.

Musí sa zohľadniť typ kábla, ako aj minimálny prierez.

Prestavenie na iný druh plynu

Ak to príslušné ustanovenia danej krajiny dovoľujú, tento spotrebič sa môže prestaviť na iný druh plynu (pozri výrobný štítok).

Potrebné súčiastky nájdete v súprave na prestavbu (v závislosti od modelu). Súpravu na prestavbu si možno kúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu. Dodržte nasledovné kroky:

A) Výmena dýz rýchlych, normálnych a úsporných horákov varného panela (obr. 6):

- Rošty, kryty a telá horákov odoberte.

- Vymeňte dýzu kľúčom, ktorý si môžete kúpiť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, číslo 424699, pričom dbajte predovšetkým na to, aby sa dýza pri vyberaní alebo upevňovaní v horáku neodlomila.

Zaistite, aby ste ich zakrútili až na doraz, čím sa zabezpečí dobré utesnenie.

Tieto horáky si nevyžadujú nastavenie primárneho vzduchu.

B) Výmena dýz dvojitého horákov (obr. 7):

Jednotka postávajúca zo skla a profilov je spojená príchytkovým upevňovacím systémom so zvyškom varného panela.

Jednotku pozostávajúcu zo skla a profilov odoberte nasledovne:

- Rošty, kryty, telá horákov atď. odoberte, obr. 7a.

- Obidve skrutky rýchlych, normálnych a úsporných horákov povolte.

- Povolte tri skrutky dvojitého horáka, obr. 7b-7c.

- Použite demontážnu páku, č. 483196, ktorá je dostupná prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. Na uvoľnenie predného príchytkového upevnenia nasadte páku v oblasti, ktorá je označená na

obrázku 8 podľa modelu vášho varného panela.

Páku v žiadnom prípade nenasadzujte na sklenené okraje bez profilu alebo rámu!

- Na uvoľnenie zadného príchytkového upevnenia opatrne nadvihnite jednotku pozostávajúcu zo skla a profilov podľa obrázka 8.

Výmena dýzy vonkajšieho plameňa

Upevňovaciu skrutku L1 (obr. 9a)

povolte, aby sa regulátor prúdu vzduchu L2 posunul naspäť. Dýzu vonkajšieho plameňa odoberte otočením doľava.

Držiak dýzy pri tom pevne držte, obr. 8b.

Novú dýzu vonkajšieho plameňa zaskrutkujte a pri tom v protismere blokuje držiak dýzy.

Nastavte regulátor prúdu vzduchu L2 podľa hodnoty -Z-, ktorá je uvedená v tabuľke II.

Utiahnite upevňovaciu skrutku L1.

Výmena dýz vnútorného plameňa

Časť M3 odskrutkujte zo závitovej časti M2. Pri tom závitovú časť v protismere blokuje. Pozri obr. N.

Potom odskrutkujte závitovú časť M2 z časti M1, pridriavajte ju pri tom v protismere. Pozri obr. O.

Dýzu vnútorného plameňa M4 odskrutkujte z časti M2 a vymeňte ju za vhodnú dýzu podľa tabuľky II.

Regulátor prúdu vzduchu M5 nastavte podľa hodnoty -Y-, ktorá je uvedená v tabuľke II.

Ak spotrebič nie je správne upevnený alebo ak je príchytkový upevňovací systém príliš tuhý, môže sa stať, že sa celý spotrebič nadvihne. V takomto prípade postupujte nasledovne:

1) Pridržiavacie spony medzi spotrebičom a kuchynskou linkou uvoľnite.

2) Hlavný prívod plynu odoberte a spotrebič vyberte z montážneho otvoru.

3) Demontážnu páku 483196 nasadte podľa obr. W.

Montáž všetkých komponentov vykonajte v opačnom poradí ako demontáž.

Nastavenie plynových kohútikov

Otočte ovládací gombík do polohy na minimum.

Stiahnite ovládací gombík plynových kohútikov, obr. 10.

Uvidíte tesnenie gombíka z gumy. Stačí, ak ho na obidvoch stranách stlačíte hrotom skrutkovača tak, aby ste sa dostali k nastavovacej skrutke plynového kohútika, obr. 10a.

Tesnenia gombíkov nikdy nedemontujte.

Ak sa nemôžete dostať k bypassovým skrutkám, jednotku pozostávajúcu zo skla a profilov vymontujte podľa opisu v odseku „Výmena dýz dvojitého horáka (obr. 7)“.

Nastavte minimálny prívod plynu tak, že bypassové skrutky otočíte plochým skrutkovačom. Podľa druhu plynu, na

ktorý predstavujete (pozri tabuľku III), sa musí postupovať nasledovne:

A: Úplne pevne dotiahnite bypassové skrutky.

B: Otáčajte bypassové skrutky dovtedy, kým nezačne plyn správne prúdiť z horáka, to znamená, keď nastavíte horák z maximálnej na minimálnu polohu, nezhasne a nevráti sa naspäť.

C: Bypassové skrutky dajte vymeniť autorizovanému odborníkovi.

D: Nemanipulujte s bypassovými skrutkami.

Je dôležité, aby boli všetky tesnenia gombíkov správne umiestnené, aby sa zabezpečila tesnosť.

Tesnenia sú nevyhnutné pre bezchybnú prevádzku spotrebiča, pretože zabraňujú vniknutiu tekutín a nečistôt do vnútra spotrebiča.

Ovládací gombík znova nasuňte.

Nikdy nedemontujte os plynového kohútika (obr. 11). V prípade poruchy by sa mal vymeniť celý plynový kohútik.

Upozornenie! Nálepku s prestaveným druhom plynu umiestnite v blízkosti výrobného štítka.

COUNTRIES/GASES	GAS ADJUSTED	MODEL	TYPE	ΣQn (Kw)	G20 (m3/h)	G25 (m3/h)	G25.1 (m3/h)	G30 (m3/h)	G31 (m3/h)	G110 (m3/h)	W	V~	Hz				
<table border="1"> <tr><td>Cat.</td><td>NL</td></tr> <tr><td>p(mbar)</td><td>25-30</td></tr> </table>	Cat.	NL	p(mbar)	25-30	AARDGAS G25/25 mbar	ER626PB70N	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	-	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz
	Cat.	NL															
	p(mbar)	25-30															
	ER626PB90N	HSE-K6F4030	7,70	0,734		0,854	-	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER726RB70N	HSE-K7F4W30	11,95	1,139		1,325	-	867	853	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER726RB90N	HSE-K7F4W30	11,95	1,139		1,325	-	867	853	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	PRP626B70N	HSE-K6F4030	7,70	0,734		0,854	-	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	PRP626B90N	HSE-K6F4030	7,70	0,734		0,854	-	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	T66S66N0NL	HSE-K6F4030	7,70	0,734		0,854	-	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	T67F76N0NL	HSE-K7F4W3F	11,95	1,139		1,325	-	867	853	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER626PB90R	HSE-K6F4030	7,70	0,734		0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER626PF90E	HSE-K6F403F	7,70	0,734		0,854	0,852	559	550	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER626PT90E	HSE-K6F403M	7,70	0,734		0,854	0,852	559	550	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER626YB90E	HSE-K6F3S30	5,80	0,553		0,643	0,642	421	414	-	1800 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER726RB70E	HSE-K7F4W30	11,95	1,139		1,325	1,322	867	853	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER726RB90E	HSE-K7F4W30	11,95	1,139		1,325	1,322	867	853	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER726RF70E	HSE-K7F4W3F	11,95	1,139		1,325	1,322	867	853	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ER726RF90E	HSE-K7F4W3M	11,95	1,139		1,325	1,322	867	853	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz				
ER726RT90E	HSE-K7F4W3M	11,95	1,139	1,325	1,322	867	853	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRP626F90E	HSE-K6F403F	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRP626M90E	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRR726F70E	HSE-K7F4W3F	11,95	1,139	1,325	1,322	867	853	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRR726F90E	HSE-K7F4W3F	11,95	1,139	1,325	1,322	867	853	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRY626B90E	HSE-K6F3S30	5,80	0,553	0,643	0,642	421	414	-	1800 W	220-240 V~	50/60 Hz						
T67S76N0	HSE-K7F4W30	11,95	1,139	1,325	1,322	867	853	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						
ER626PB90E	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRP626B90E	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						
ER626PB90D	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						
ER726RF70D	HSE-K7F4W3F	11,95	1,139	1,325	1,322	867	853	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
ER726RF90D	HSE-K7F4W3F	11,95	1,139	1,325	1,322	867	853	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
ER626PB70R	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						
ER626PF70E	HSE-K6F403F	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
ER626PT70E	HSE-K6F403M	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
ER626YB70E	HSE-K6F3S30	5,80	0,553	0,643	0,642	421	414	-	1800 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRP626F70E	HSE-K6F403F	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRP626M70E	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						
PRY626B70E	HSE-K6F3S30	5,80	0,553	0,643	0,642	421	414	-	1800 W	220-240 V~	50/60 Hz						
T66F66N0	HSE-K6F403F	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
T66M66N0	HSE-K6F3S30	5,80	0,553	0,643	0,642	421	414	-	1800 W	220-240 V~	50/60 Hz						
T66S66N0	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz						

G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAAKAASU NATURGAS / Φυσικ αεριο / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMINY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ

G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAAKAASU NATURGAS / Φυσικ αεριο / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMINY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ

G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAAKAASU NATURGAS / Φυσικ αεριο / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMINY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ

G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAAKAASU NATURGAS / Φυσικ αεριο / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMINY
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ

Cat.	AT	BE/FR	IU/PL	IT/PT	LV
p(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 2E	II 2H3+	I 2H
p(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20
Cat.	DK/FI/SE/CZ/SK/EAL/TS/RO/BN/NO/CY	DE	ES/GB/GR/IE	II 2H3BP	II 2H3+
p(mbar)	20-30	20-28/37	20-50	20-28/37	






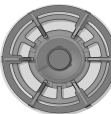
Cat.	AT	BE/FR	IU/PL	IT/PT	LV
p(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 2E	II 2H3+	I 2H
p(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20
Cat.	DK/FI/SE/CZ/SK/EAL/TS/RO/BN/NO/CY	DE	ES/GB/GR/IE	II 2H3BP	II 2H3+
p(mbar)	20-30	20-28/37	20-50	20-28/37	

Cat.	AT	BE/FR	IU/PL	IT/PT	LV
p(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 2E	II 2H3+	I 2H
p(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20
Cat.	DK/FI/SE/CZ/SK/EAL/TS/RO/BN/NO/CY	DE	ES/GB/GR/IE	II 2H3BP	II 2H3+
p(mbar)	20-30	20-28/37	20-50	20-28/37	

Cat.	AT	BE/FR	IU/PL	IT/PT	LV
p(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20
Cat.	II 2H3BP	II 2E+3+	I 2E	II 2H3+	I 2H
p(mbar)	20-50	20/25-28-30/37	20	20-30/37	20
Cat.	DK/FI/SE/CZ/SK/EAL/TS/RO/BN/NO/CY	DE	ES/GB/GR/IE	II 2H3BP	II 2H3+
p(mbar)	20-30	20-28/37	20-50	20-28/37	

<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BE/FR</td> <td>LU</td> <td>LT</td> <td>LV</td> <td>PL</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/ESP</td> <td>IE/3+</td> <td>IE</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> </table>	AT	BE/FR	LU	LT	LV	PL	DE	CEL	IE/ESP	IE/3+	IE	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BE/FR</td> <td>ES/GR</td> <td>LT/PT</td> <td>LU</td> <td>PL</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> </table>	AT	BE/FR	ES/GR	LT/PT	LU	PL	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	<p>G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAAKAASU NATURGAS / PUOKI METANO / GAS NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</p>	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	1,753	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
AT	BE/FR	LU	LT	LV	PL	DE																																																																																					
CEL	IE/ESP	IE/3+	IE	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
AT	BE/FR	ES/GR	LT/PT	LU	PL																																																																																						
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BE/FR</td> <td>LU</td> <td>LT</td> <td>LV</td> <td>PL</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/ESP</td> <td>IE/3+</td> <td>IE</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> </table>	AT	BE/FR	LU	LT	LV	PL	DE	CEL	IE/ESP	IE/3+	IE	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BE/FR</td> <td>ES/GR</td> <td>LT/PT</td> <td>LU</td> <td>PL</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> </table>	AT	BE/FR	ES/GR	LT/PT	LU	PL	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	<p>G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAAKAASU NATURGAS / PUOKI METANO / GAS NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</p>	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	1,753	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
AT	BE/FR	LU	LT	LV	PL	DE																																																																																					
CEL	IE/ESP	IE/3+	IE	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
AT	BE/FR	ES/GR	LT/PT	LU	PL																																																																																						
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BE/FR</td> <td>LU</td> <td>LT</td> <td>LV</td> <td>PL</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/ESP</td> <td>IE/3+</td> <td>IE</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20</td> <td>20-30/37</td> <td>20</td> <td>20-37</td> <td>20-50</td> </tr> </table>	AT	BE/FR	LU	LT	LV	PL	DE	CEL	IE/ESP	IE/3+	IE	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50	<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BE/FR</td> <td>ES/GR</td> <td>LT/PT</td> <td>LU</td> <td>PL</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> <td>IE/3+</td> </tr> <tr> <td>20-50</td> <td>20-25-28-30/37</td> <td>20-28/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-30/37</td> <td>20-37</td> </tr> </table>	AT	BE/FR	ES/GR	LT/PT	LU	PL	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37	<p>G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E / NATURGAS / GAS NATURAL / MAAKAASU NATURGAS / PUOKI METANO / GAS NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIEMNY G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LACQ</p>	HSE-K6F4030	7,70	0,734	0,854	0,852	559	550	-	0,8 W	220-240 V~	50/60 HZ
AT	BE/FR	LU	LT	LV	PL	DE																																																																																					
CEL	IE/ESP	IE/3+	IE	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																					
20-50	20-25-28-30/37	20	20-30/37	20	20-37	20-50																																																																																					
AT	BE/FR	ES/GR	LT/PT	LU	PL																																																																																						
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						
CEL	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+	IE/3+																																																																																						
20-50	20-25-28-30/37	20-28/37	20-30/37	20-30/37	20-37																																																																																						

II

	GAS	mbar		Qn (Kw)	m3/h	g/h	"Z" (mm)	"Y" (mm)	
	G20	20	72	1,10	0,105	-	-	-	27
	G20	25	65	1,10	0,105	-	-	-	27
	G25	20	79	1,10	0,122	-	-	-	27
	G25	25	78	1,10	0,122	-	-	-	27
	G25.1	25	78	1,10	0,122	-	-	-	27
	G30	29	53	1,10	-	80	-	-	27
	G30	37	53	1,10	-	80	-	-	28
	G30	50	48	1,10	-	80	-	-	24
	G31	37	53	1,10	-	79	-	-	27
	G110 G120	8	149	1,10	0,250	-	-	-	27
	G20	20	93	1,90	0,181	-	-	-	29
	G20	25	91	1,90	0,181	-	-	-	29
	G25	20	105	1,90	0,211	-	-	-	29
	G25	25	104	1,90	0,211	-	-	-	29
	G25.1	25	104	1,90	0,210	-	-	-	29
	G30	29	70	1,90	-	138	-	-	29
	G30	37	68	1,90	-	138	-	-	28
	G30	50	60	1,90	-	138	-	-	25
	G31	37	70	1,90	-	136	-	-	29
	G110 G120	8	220	1,90	0,433	-	-	-	29
	G20	20	125	2,80	0,267	-	-	-	39
	G20	25	109	2,80	0,267	-	-	-	39
	G25	20	141	2,80	0,310	-	-	-	39
	G25	25	118	2,80	0,310	-	-	-	39
	G25.1	25	118	2,80	0,310	-	-	-	39
	G30	29	83	2,80	-	203	-	-	39
	G30	37	82	2,80	-	203	-	-	37
	G30	50	74	2,80	-	203	-	-	33
	G31	37	83	2,80	-	200	-	-	39
	G110 G120	8	278	2,80	0,638	-	-	-	39
	G20	20	143	4,25	0,405	-	-	7	-
	G20	20	X	-	-	-	3	-	24
	G25	20	161	4,25	0,471	-	-	5	-
	G25	20	H	-	-	-	1	-	24
	G25	25	143	4,25	0,471	-	-	5	-
	G25	25	X	-	-	-	1	-	24
	G30	29	97	4,25	-	308	-	9	-
	G30	29	B	-	-	-	OPEN	-	24
	G30	50	86	4,25	-	308	-	6	-
	G30	50	F	-	-	-	4	-	22
	G31	37	97	4,25	-	303	-	9	-
G31	37	B	-	-	-	-	-	24	

III

	G20/20	G20/25	G25/20	G25/25	G25.1/25	G30/29	G30/37	G30/50	G31/37	G110-G120/8
G20/20		D	D	D	D	A	C	C	A	B
G20/25	D		D	D	D	A	C	C	A	B
G25/20	D	D		D	D	A	C	C	A	B
G25/25	D	D	D		D	A	C	C	A	B
G25.1/25	D	D	D	D		A	C	C	A	B
G30/29	B	B	B	B	B		C	C	D	B
G30/37	C	C	C	C	C	C		C	C	C
G30/50	C	C	C	C	C	C	C		C	C
G31/37	B	B	B	B	B	D	C	C		B
G110-G120/8	B	B	B	B	B	A	C	C	A	

