
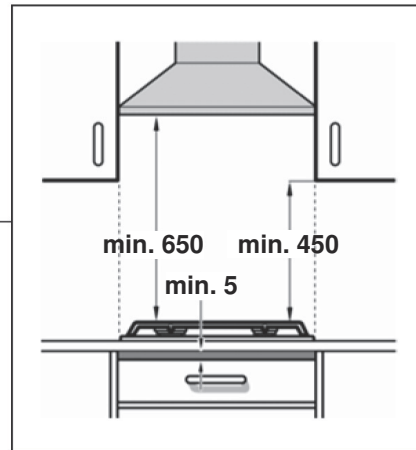
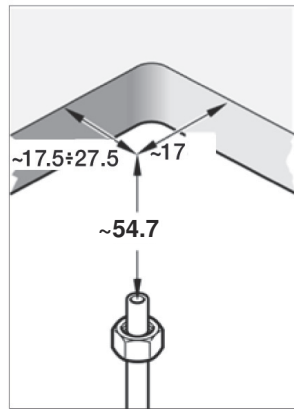
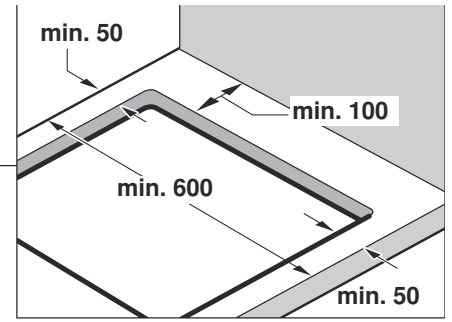
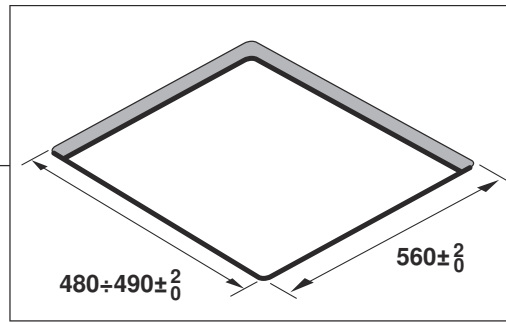
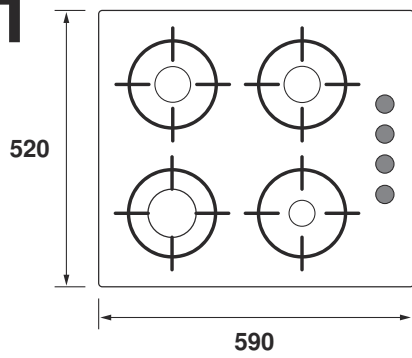
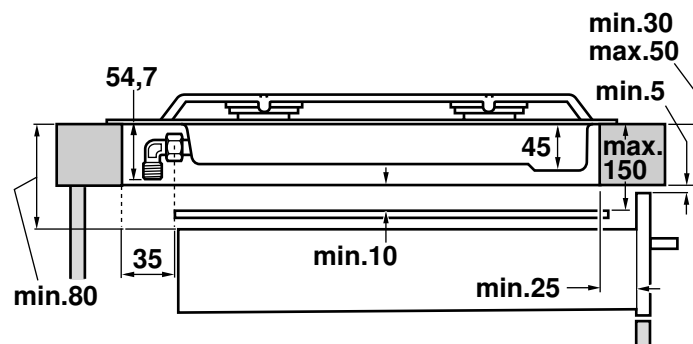
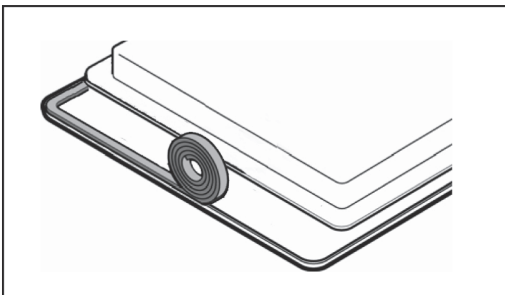


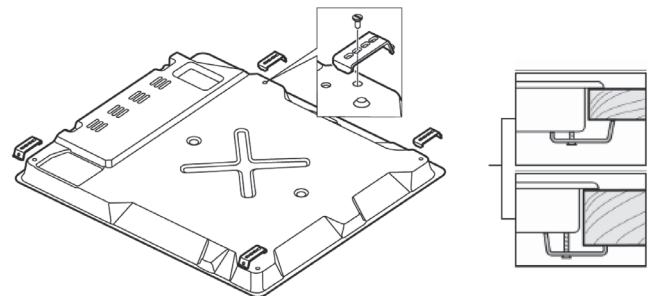


9000796914 C

et Paigaldusjuhend
lt Montavimo instrukcija


lv Montāžas instrukcija

1**2****3****3a**

4

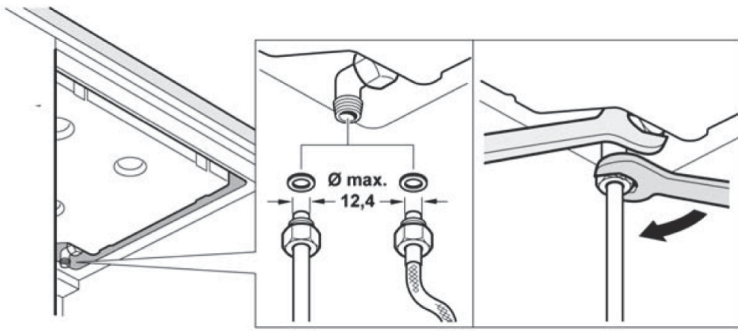

4a



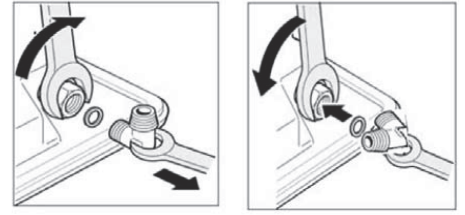


5


220V - 240V ~





6

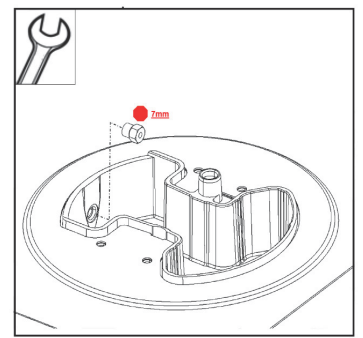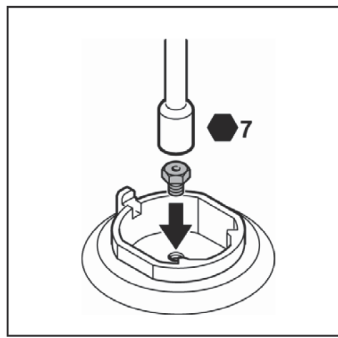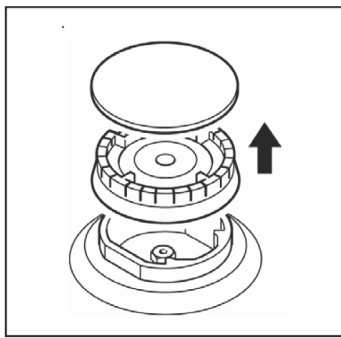


6a

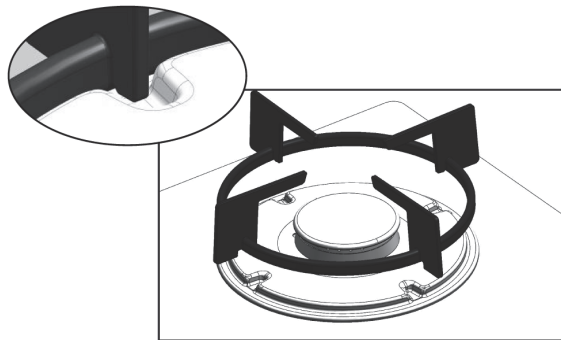

7

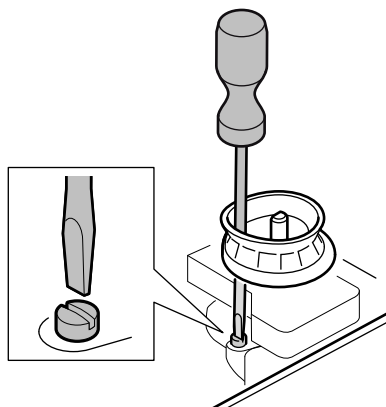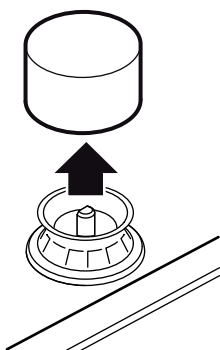

8

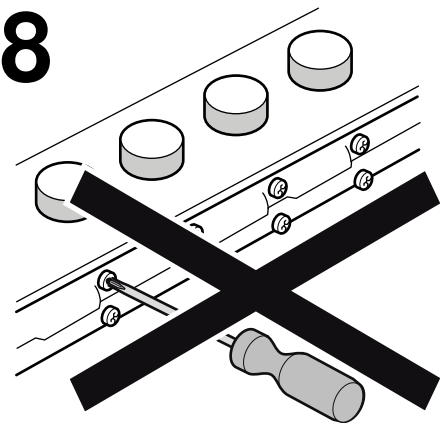

Ohutusjuhised

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege läbi käesolev juhend.

Käesolevas kokkupanemisjuhendis sisalduvad joonised on suunavad.

Selle juhendi ettekirjutuste täitmata jätmise korral ei võta tootja endale mingit vastutust.

Kõiki paigaldus-, reguleerimistõid ja muud tüüpi gaasile kohandamise töid peab teostama selleks volitatud tehnik, järgides sealjuures kehtivaid norme ja seadusi ning kohalike elektri- ja gaasiettevõtete ettekirjutusi.

Seadme kohandamiseks muud tüüpi gaasiga kasutamiseks on soovitatav kutsuda kohale tehniline teenistus.

Enne mis tahes toimingute alustamist tuleb seadme gaasi- ja elektritoide katkestada.

See seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ning selle kommerts- ja professionaalne kasutus ei ole lubatud. See seade ei sobi paigaldamiseks jahtidele ega haagissuvilatesse. Garantii kehtib üksnes tingimusel, et seadet kasutatakse selle ettenähtud otstarbel.

Enne seadme paigaldamist tuleb kontrollida, kas kohaliku jaotusvõrgu (gaasi liiki ja rõhk) tingimused ja seadme seadistus on omavahel kokkusobivad (vt tabel I). Seadme seadistushõuded on kirjas tehniliste andmete sildil või andmeplaadil.

Seadme võib paigaldada ainult hästi ventileeritud kohta, järgides ventilatsiooni kohta kehtivaid määrusi ja ettekirjutusi. Seadet ei tohi ühendada põlemisjääkide väljutusseadmega.

Toitejuhe tuleb kinnitada mööbli külge, et vältida selle kokkupuutumist ahju või pliidiplaadi kuumade osadega.

Elektritoitega seadmetel on kohustuslik maanduse olemasolu.

Ärge muutke seadme sisemust. Kui see on siiski vajalik, võtke ühendust meie tehnilise teenistusega.

Enne paigaldamist

See seade kuulub vastavalt gaasiseadmete standardile EN 30-1-1 klassi 3: mööblisse sisseehitatud seade.

Seadme läheduses asuv mööbel peab olema mittesüttivast materjalist. Kihilised kattematerjalid ja neid kinnitav liim peavad olema kuumakindlad.

Seda seadet ei tohi paigaldada külmiku, pesumasina, nõudepesumasina jms peale.

Pliidiplaadi paigaldamiseks ahju peale peab viimane olema varustatud sundventilatsiooniga. Kontrollige ahju mõõtmeid paigaldusjuhendist.

Tõmbeventilaatori paigaldamisel tuleb järgida selle paigaldusjuhendit, pidades alati kinni minimaalse vertikaalse kauguse nõudest, milleks on 650 mm pliidiplaadist.

Mööbli ettevalmistamine (joon. 1-2)

Tehke tööpinna sisse vajalikes mõõtudes sisselõige.

Kui pliidiplaat töötab elektriga või on segatoitega (gaas ja elekter) ning selle all ei ole ahju, asetage pliidiplaadi alusest 10 mm kaugusele mittesüttiv eraldusmaterjal (nt metall või vineerpuut). See hoiab ära ligipääsu selle all asuva osa juurde. Kui pliidiplaat töötab gaasiga, on soovitatav asetada eraldusmaterjal samale kaugusele.

Puidust tööpinna korral katke lõikepinnad spetsiaalse niiskuse eest kaitsva liimiga.

Seadme paigaldamine

Sõltuvalt mudelist võib liimuv tihend olla juba tehases paigaldatud. Sellisel juhul ärge seda mingil juhul eemaldage: liimuv tihend hoiab ära lekked. Kui tihend ei ole paigaldatud tehases, kleepige see pliidiplaadi sisemise serva külge. Joon. 3. Seadme kinnitamiseks sisseehitamismööbli külge:

1. Võtke pitskruvid tarvikutekotist välja ja keerake nad kinni näidatud asendis, nii et neid saab vabalt pöörata.
2. Asetage pliidiplaat mööblisse tehtud lõikeava keskele. Vajutage pliidiplaadi ääri, kuni plaat toetub kõikidest servadest mööblile.
3. Keerake pitskruvid täiesti kinni. Pitskruvide asend sõltub tööpinna paksusest. Joon. 3a.

Pliidiplaadi lahti monteerimine

Ühendage seade elektri- ja gaasitoitest lahti.

Keerake pitskruvid lahti ja toimige paigaldamisele vastupidiselt.

Gaasiühendus (joon. 4)

Gaasipliidi sisendühenduse ots on 1/2" (20,955 mm)-keerme soonega, mis võimaldab:

- jäikühendust.
- Metallist paintdoruga ühendamine (L min. 1 m - max. 3 m).

Seadmega kaasasolev tihend (034308) tuleb paigaldada kollektori väljalaske ja gaasiühenduse vahele.

Tuleb vältida toru kokkupuutumist sisseehitamismööbli liikuvate osadega (näiteks sahtliga) ja toru läbipanemist kohtadest, kuhu see võib kinni jääda.

Mõlema ühenduse puhul **ärge liigutage ega keerake** käänikut sellest asendist, milles see on tehases tulles.

Kui teil on vaja keermesühendust, asendage vabrikus paigaldatud torupõlv tarvikukotis olevaga. Joon. 4a.

Ärge unustage tihendit vahele lisamast.

⚠ Lekkeoht!

Pärast ühenduste käsitlemist tuleb kontrollida tihendust.

Tootja ei vastuta selle eest, kui ühendused pärast käsitlemist lekivad.

Elektriühendus (joon. 5)

Kontrollige, kas seadme pinge ja võimsus sobivad elektrisüsteemiga.

Pliidiplaadil on ostmisel kaasas pistikukontaktiga või pistikukontaktita toitejuhe.

Pistikuga varustatud seadet tohib ühendada ainult pistikupesaga, millel on nõuetekohaselt paigaldatud maandus.

Seadme ühendamiseks peab olema paigaldatud omipolaarne katkestuslülit, kontaktivahega vähemalt 3 mm (välja arvatud pistikuga ühenduste puhul, kui see on kasutajale kättesaadav).

See seade on "Y"-tüüpi: kasutaja ei tohi seadme sisendkaablit muuta, seda võib teha ainult tehniline teenistus. Tuleb järgida kaabli tüüpi ja minimaalset ristlõiget.

Gaasitüübi vahetamine

Kui riigi seadused seda lubavad, võib seda seadet kohandada muud tüüpi gaasi tarvis (vt andmeplaadilt). Selleks vajalikud osad on olemas seadmega kaasasolevas (sõltuvalt mudelist) seadme ümberehitamiskotis, mille saab hankida meie tehnilisest teenistusest. Järgige allpool toodud juhiseid.

A) Pihustite vahetamine (joon. 6):

1. Eemaldage restid, põletikaaned ja siirdmikud.
2. Kasutage pihustite väljavahetamiseks võtit, mille saab meie tehnilisest teenistusest koodiga 340847 (topeltleegiga põletite jaoks koodiga 340808), vt tabelit II, pöörates eriti tähelepanu sellele, et pihusti ei tuleks põleti seest väljavõtmisel või põletisse kinnitamisel seadme küljest lahti. Kontrollige, et pihustid oleksid tihenduse tagamiseks lõpuni kinni keeratud. Nendel põletitel ei ole vaja primaarõhku reguleerida.
3. Asetage siirdmikud ja põletite kaaned vastavatele tuledele. Lisaks tuleb restid õigesti nende kinnituselementidele paigutada. Joon. 6a.

B) Kraanide reguleerimine:

1. Keerake juhtseadmed miinimumasendisse.
2. Võtke kraanide juhtseadmed ära. Joon. 7. Seejärel leiate eest kummitoe. Piisab selle vajutamisest kruvikeeraja otsaga, et vabastada läbikäik kraani reguleerkruvini. **Ärge tuge kunagi küljest ära võtke.**
3. Reguleerige minimaalse tule seadistust, pöörates lameda otsaga kruvikeerajaga möödaviigukruvi. Sõltuvalt gaasist, mille jaoks seade kohandatakse (vt tabelit III), tehke sobiv toiming:
 - A: keerake möödaviigukruvid lõpuni kinni.
 - B: keerake möödaviigukruvid nii palju lahti, kuni saavutate gaasi õige voolu põletitest: kontrollige, et juhtseadme keeramisega miinimumi ja maksimumi vahel põleti ei kustuks ega toimuks ka leegi kadumist.
 - C: möödaviigukruvid peab vahetama volitatud tehnik.
 - D: möödaviigukruvisid ei tohi muuta.

Kui möödaviigukruvile ei pääse ligi, võtke lahti grillpann, mis on kinnitatud kruvidega pliidiplaadi ülejäänud osale. Selle äravõtmiseks toimige järgmiselt:

1. Võtke ära kõik restid, põletite kaaned, siirdmikud ja juhtseadmed.
2. Keerake põletite kruvid lahti.
3. Grillpanni tagasi panemiseks toimige lahti monteerimisele vastupidiselt.

On tihenduse tagamiseks oluline, et **kõik** kummitoed oleksid paigaldatud. Need osad on seadme õige töö tagamiseks hädavajalikud, kuna need takistavad vedelike ja mustuse sattumist seadme sisemusse.

Ärge kunagi eemaldage kraani kangi (joon. 8). Avari korral vahetage välja terve kraan.

Tähelepanu!

Kui olete töö lõpetanud, paigaldage seadme andmeplaadi juurde kleebis, millel on kirjas uus gaasitüüp.

It

Saugos nurodymai

Prieš įrengdami arba pradėdami naudotis šiuo prietaisu, perskaitykite instrukciją.

Šiose montavimo instrukcijose pateikiami brėžiniai yra tik orientacinio pobūdžio.

Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybės, jei nesilaikoma šiose instrukcijose pateiktų nurodymų.

Visus įrengimo, reguliavimo ir pritaikymo kito tipo dujoms darbus turi atlikti įgaliotas montuotojas, laikydamasis visų taikomų normų ir įstatymų bei vietinių dujotiekio ir elektros tiekimo kompanijų nurodymų.

Norint prijungti prie kito tipo dujų rekomenduojama iškviešti mūsų techninės priežiūros skyriaus darbuotoją.

Prieš atlikdami bet kokius darbus, atjunkite nuo įrenginio elektros ir dujų tiekimą.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje, draudžiama jį naudoti komerciniams tikslais arba profesionaliai. Prietaiso negalima įrengti jachtose ar kemperiuose. Garantija galios tik tuo atveju, jei prietaisas bus naudojamas tam tikslui, kuriam jis buvo sukurtas.

Prieš įrengiant reikia patikrinti, ar vietinės sistemos (dujų pobūdis ir slėgis) ir prietaiso reguliavimas yra suderinami (žr. 1 lentelę). Prietaiso reguliavimo sąlygos turi būti įrašytos etiketėje arba techninių duomenų lentelėje.

Šį prietaisą galima įrengti tik gerai vėdinamoje vietoje, laikantis galiojančių įstatyminių aktų ir nuostatų dėl vėdinimo. Prietaisas negali būti jungiamas prie degimo produktų ištraukimo priemonės.

Maitinimo kabelis turi būti tvirtinamas prie baldo – tokiu būdu jis nesilies prie įkaitusių orkaitės arba kaitlentės vietų.

Elektros energiją naudojančys prietaisai būtinai turi būti įžeminami.

Nekeiskite prietaiso vidaus. Jei reikia, iškvieskite mūsų techninės priežiūros skyriaus meistrą.

Prieš įrengiant

Šis prietaisas atitinka 3 klasę pagal normą EN 30-1-1 dėl dujinių prietaisų: į baldą įmontuojamas prietaisas.

Šalia prietaiso esantys baldai turi būti pagaminti iš nedegių medžiagų. Sluoksninės dangos ir jas tvirtinantys klėjai turi būti atsparūs karščiui.

Šio prietaiso negalima montuoti virš šaldytuvų, skalbyklių, indaplovių ar panašių prietaisų.

Jei kaitlentė montuojama virš orkaitės, turi būti įrengiamas priverstinis vėdinimas. Patikrinkite orkaitės matmenis jos įrengimo instrukcijoje.

Jei montuojamas ištraukiklis, reikia susipažinti su jo įrengimo instrukcijomis, visada paliekant minimalų vertikalų 650 mm atstumą iki kaitlentės.

Baldo paruošimas (1-2 pav.)

Darbiniam paviršiuje padarykite reikiamų matmenų pjūvį.

Jei kaitlentė yra elektrinė arba mišri (dujos ir elektra) ir po ja nebus orkaitės, 10 mm atstumu nuo kaitlentės pagrindo įrenkite nedegios medžiagos atskyriklį (pvz., metalinį arba faneros). Tokiu būdu bus apsaugota vidinės dalies prieiga iš apačios. Jei kaitlentė yra dujinė, rekomenduojama montuoti atskyriklį tuo pačiu atstumu.

Jei darbiniai paviršiai yra mediniai, sutepkite pjaujamus paviršius specialiais klėjais, apsaugodami juos nuo drėgmės.

Prietaiso įrengimas

Priklausomai nuo modelio, lipni sandarinimo juosta gali būti uždėta gamykloje. Jei taip yra, jos nenuimkite dėl jokios priežasties; lipni sandarinimo juosta apsaugo nuo filtravimo. Jei juosta gamykloje nepritvirtinta, prijunkite ją vidiniame kaitlentės pakraštyje. 3 pav.

Tvirtinant prietaisą balde su išpjova:

1. Išimkite gnybtus iš priedų krepšelio ir prisukite juos nurodytoje padėtyje taip, kad jie suktųsi laisvai.
2. Įleiskite ir išcentruokite kaitlentę.
Spauskite kraštus, kol ji atsirems per visą perimetrą.
3. Prisukite gnybtus priverždami iki galo.
Gnybtų padėtis priklauso nuo darbinio paviršiaus storio. 3a pav.

Kaitlentės išmontavimas

Atjunkite prietaisą nuo elektros sistemos ir dujotiekio.

Atsukite gnybtus ir atlikite veiksmus priešinga tvarka nei montuodami.

Dujų prijungimas (4 pav.)

Įvedamosios dujinės kaitlentės jungties gale yra 1/2" (20,955 mm) sriegis, kuris leidžia:

- naudoti standžiąją jungtį;
- sujungti metaline lanksčia žarna (L min. 1 m - max. 3 m).
Tarp kolektoriaus išėjimo ir dujų būtina įterpti pateikiamą sandarinimo jungtį (034308) ir dujų įvadą.
Turite saugoti, kad vamzdelis neliestų judamų baldo su anga dalių (pvz., stalčiaus) ir kad jis nebūtų tiesiamas erdmėse, kurios gali būti užpildomos.

Nė vienoje jungtyje **nekeiskite ir nesukite alkūnės** padėties, kurioje ji yra nustatyta gamykloje.

Jei reikia atlikti cilindrinį sujungimą, pakeiskite gamykloje įrengtą alkūnę priedų krepšeliu. 4a pav.

Nepamirškite įterpti sandarinimo juostos.

⚠ Nuotėkio pavojus!

Jei atliekate bet kokius sujungimus, išbandykite sandarumą.

Gamintojas neatsako už nuotėkius, jei buvo keičiama kuri nors jungtis.

Elektros sujungimai (5 pav.)

Patikrinkite, ar prietaiso įtampa ir galia atitinka elektros instaliaciją.

Kaitlentės yra prijungiamos per maitinimo kabelį su elektros kištuku arba be jo.

Prietaisai, kuriuose yra kištukas, turi būti prijungti tik prie kištukinių lizdų su tinkamai įrengtu įžeminimu.

Turite įrengti ne mažesnio kaip 3 mm kontaktinio ploto daugiapolių srovės atjungiklį (išskyrus sujungimus naudojant elektros lizdą, jei jį gali pasiekti naudotojas).

Tai yra „Y“ tipo prietaisas: įvadinio kabelio naudotojas keisti negali, tai turi atlikti techninės priežiūros skyriaus meistrai. Turi būti naudojami ne mažesni, kaip to paties tipo ir stiprumo kabeliai.

Dujų rūšies keitimas

Jei šalies normos tai leidžia, šį prietaisą galima pritaikyti kitų rūšių dujoms (žr. techninių duomenų lentelę). Tam reikiamos dalys yra pateiktoje transformatoriaus dėžutėje (priklausomai nuo modelio), kurį galima gauti mūsų techninės priežiūros skyriuje. Reikia atlikti šiuos veiksmus:

A) Purkštukų keitimas (6 pav.):

1. Nuimkite atramines groteles indams, degiklio ir difuzorių dangtelius.
2. Pakeiskite inžektorius, naudodami rakta, kurį galite įsigyti iš mūsų techninės priežiūros skyriaus, kodas 340847 (dvigubos liepsnos degiklių kodas 340808), žr. II lentelę, ypatingą dėmesį kreipdami į tai, kad inžektorius, jį ištraukiant iš degiklio, arba įstatant į jį, nenutrūktų.
Įsitikinkite, ar jie įkišti iki galo, užtikrinant sandarumą. .
Šiuose degikliuose nereikia reguliuoti pirminio oro.
3. Uždėkite difuzorius ir degiklių dangtelius ant atitinkamų ugniaviečių. Taip pat reikia į tinkamas vietas sudėti atramines groteles indams. 6a pav.

B) Rankenėlių reguliavimas:

1. Nustatykite reguliavimo rankenėles į minimalią padėtį.
2. Nuimkite dujų rankenėlių reguliavimo rankenėles. 7 pav.
Jos būna su atrama iš lanksčios gumos. Pakaks paspausti atsuktuvu galu ir galėsėte pasiekti čiaupo reguliavimo varžtą.
Niekuomet neišmontuokite atramos.
3. Nustatykite minimalią liepsną pasukdami apeinamąjį varžtą atsuktuvu su plokščia galvute.

Priklausomai nuo dujų, kurioms pritaikomas prietaisas (žr. III lentelę) atlikite atitinkamus veiksmus:

A: priveržkite apeinamąjį varžtą iki galo.

B: atleiskite apeinamuosius varžtus tiek, kol iš degiklių ims eiti tinkamas dujų kiekis: patikrinkite, ar sukanant reguliavimo rankenėlę nuo didžiausios iki mažiausios reikšmės degiklis neužgesa arba iš jo neina per didelė liepsna.

C: apeinamuosius varžtus turi keisti įgaliotas technikas.

D: nejudinkite apeinamųjų varžtų.

Jei nėra prieigos prie apeinamojo varžto, nuimkite padėklą riebalams subėgti, pritvirtintą prie likusios kaitlentės dalies varžtais. Norėdami jį nuimti atlikite šiuos veiksmus:

1. nuimkite nuo degiklių visus dangtelius, atramines groteles indams ir reguliavimo rankenėles;
2. išimkite degiklių varžtus;
3. norėdami uždėti padėklą riebalams subėgti, atlikite veiksmus priešinga išmontavimui eilės tvarka.
Svarbu, kad būtų uždėtos **visos** atramos, kad būtų galima užtikrinti sandarumą. Šios priemonės yra būtinos, kad prietaisas tinkamai veiktų, nes jos trukdo skysčiams ir nešvarumams patekti į jo vidų.

Niekada neišmontuokite dujų čiaupo ašies (8 pav). Įvykus avarijai, keiskite visą dujų čiaupą.

Dėmesio!

Baigę šalia techninių duomenų lentelės priklijuokite lipnią etiketę, kurioje nurodyta nauja dujų rūšis.

Iv

Drošības norādes

Uzmanīgi izlasiet instrukcijas pirms ierīces uzstādīšanas vai lietošanas.

Šajās montāžas instrukcijās redzami attēli ir aptuveni.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību, ja netiek ievēroti šīs rokasgrāmatas noteikumi.

Visi uzstādīšanas, regulēšanas un pielāgošanas darbi cita veida gāzei ir jāveic pilnvarotam tehnikam, ievērojot piemērojamos noteikumus un tiesību aktus, kā arī vietējo elektroenerģijas un gāzes uzņēmumu norādes.

Lai ierīci pielāgotu cita tipa gāzei, ir ieteicams zvanīt mūsu tehniskajam dienestam.

Pirms jebkāda veida darbību veikšanas no ierīces ir jāatvieno gāzes un elektrības padeve.

Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā, un to nav atļauts izmantot rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām. Šo ierīci nedrīkst uzstādīt uz jahtām vai autofurgonos. Garantija ir spēkā tikai tad, ja ierīce tiek izmantota tām vajadzībām, kam tā tikusi izstrādāta.

Pirms uzstādīšanas ir jāpārbauda, vai ierīces regulēšana atbilst vietējās sadales apstākļiem (gāzes veidam un spiedienam) (skatīt I tabulu). Ierīces regulēšanas nosacījumi ir uzrakstīti uz datu etiķetes vai plāksnītes.

Šo ierīci drīkst uzstādīt tikai labi ventilētā telpā, ievērojot spēkā esošos noteikumus saistībā ar ventilāciju. Šo ierīci nedrīkst pieslēgt sadegšanas produktu izvadīšanas sistēmām.

Plīts virsmas barošanas kabelim ir jābūt piestiprinātam pie mēbeles, lai tas nesaskartos ar cepeškrāsns vai plīts virsmas karstajām daļām.

Ierīcēm ar elektrisko barošanu ir obligāti jābūt iezemētām.

Neveiciet labojumus ierīces iekšpusē. Ja nepieciešams, zvaniet mūsu tehniskajam dienestam.

Pirms uzstādīšanas

Saskaņā ar standartu EN 30-1-1 šī ierīce atbilst gāzes ierīču 3. klasei: mēbelē iebūvēta ierīce.

Ierīcei tuvumā esošajām mēbelēm ir jābūt izgatavotām no materiāliem, kas nav viegli uzliesmojoši. Pārklājumu slāņiem un to līmei ir jābūt karstumizturīgiem.

Šo ierīci nedrīkst uzstādīt virs ledusskapjiem, veļas mazgājamajām mašīnām, trauku mazgājamajām mašīnām vai līdzīgas tehnikas.

Lai plīts virsmu uzstādītu virs cepeškrāsns, tai ir jābūt aprīkotai ar mehānisko ventilāciju. Savā lietotāja rokasgrāmatā pārbaudiet cepeškrāsns izmērus.

Ja tiek uzstādīts tvaika nosūcējs, ir jāņem vērā tā uzstādīšanas rokasgrāmata, vienmēr ievērojot minimālo vertikālo attālumu: 650 mm no plīts virsmas.

Mēbeles sagatavošana (1.-2. att.)

Galda virsmā izzāgējiet vajadzīgā izmēra caurumu.

Ja plīts virsma ir elektriska vai jaukta tipa (gāze un elektroenerģija) un ja zem tās nav cepeškrāsns, 10 mm attālumā no plīts virsmas pamatnes ievietojiet atdalītāju no nedegoša materiāla (piemēram, metāla vai koka saplākšņa). Šādi tiks novērsta saskare ar pamatnes apakšējo daļu. Ja plīts virsma darbojas ar gāzi, atdalītāju ir ieteicams ievietot tādā pašā attālumā.

Virtuves darba virsmām, kas izgatavotas no koka, zāgējuma vietās uzklājiet īpašu līmi, lai tās aizsargātu no mitruma.

Ierīces uzstādīšana

Atkarībā no modeļa lipošā blīve var būt uzlikta jau rūpnīcā. Ja tas ir tā, nekādā gadījumā neņemiet to nost: lipošā blīve novērš noplūdes. Ja blīve nav uzlikta rūpnīcā, pielīmējiet to pie plīts virsmas apakšējās malas. 3. att.

Lai ierīci piestiprinātu pie mēbeles, kurā to paredzēts iebūvēt:

1. Paņemiet skavas no piederumu somiņas un pieskrūvējiet tās norādītajā pozīcijā, ļaujot lai tās brīvi griežas.

2. Ievietojiet un centrējiet plīts virsmu.

Spiediet uz tās malām, līdz plīts virsma ir atbalstīta pa visu perimetru.

3. Griežiet skavas un spiediet tās uz leju.

Skavu pozīcija ir atkarība no virtuves darba virsmas biezuma. 3a. att.

Plīts virsmas demontāža

Atvienojiet ierīci no elektroenerģijas un gāzes padeves.

Izskrūvējiet skavas un rīkojieties apgrieztā secībā, kā veicot montāžu.

Gāzes pieslēgums (4. att.)

Plīts virsmas gāzes ievades savienojuma galā ir 1/2" (20,955 mm) vītne, kas ļauj izveidot:

■ stingro savienojumu.

■ Savienojumu, izmantojot lokano metāla cauruli (L min. 1 m - max. 3 m).

Starp kolektora izeju un gāzes pieslēgumu ir jāievieto komplektācijā iekļautā necaurlaidīgā blīve (034308).

Ir jānodrošina, lai šī caurule nesaskaras ar mēbeles kustīgajiem elementiem (piemēram, atvilktnēm), kā arī lai tā netiek ierīkota vietās, kurām grūti piekļūt.

Neatkarīgi no tā, kāds ir plīts virsmas savienojums, **nekustiniēt un negroziet līkumu**, atstājot to rūpnīcā uzstādītajā pozīcijā.

Ja ir jāizveido cilindrisks savienojums, aizstājiet rūpnīcā uzstādīto caurules līkumu ar to, kas atrodas piederumu somā. Att. 4a.

Neaizmirstiet ielikt blīvi!

⚠ Noplūdes risks!

Ja pārveidojat jebkuru savienojumu, pārbaudiet tā necaurlaidību.

Ražotājs neuzņemas atbildību, ja kādam no pārveidotajiem savienojumiem ir noplūdes.

Pieslēgums elektroinstalācijai (5. att.)

Pārbaudiet, vai ierīces spriegums un jauda atbilst elektroinstalācijai.

Plīts virsmas tiek piegādātas ar barošanas kabeļiem ar vai bez kontaktdakšas.

Ierīces ar elektrības kontaktdakšām ir vienīgi jāpievieno elektrības līgzdām, kam obligāti jābūt iezemētām.

Ir jāuzstāda visu polu slēdzis ar minimālo kontaktu attālumu 3 mm (izņemot savienojumiem ar kontaktdakšu, ja tāda lietotājam ir pieejama).

Šī ir "Y" tipa ierīce: ievades kabeli lietotājs nedrīkst mainīt. To atļauts darīt tikai tehniskajam dienestam. Ir jāievēro kabeļa tips un minimālais diametrs.

Gāzes tipa maiņa

Ja valsts likumdošana atļauj, šo ierīci var pielāgot citiem gāzes veidiem (skatīt datu plāksnīti). Tam vajadzīgās detaļas ir atrodamas komplektācijā iekļautajā (atkarībā no modeļa) pārveidošanas piederumu maiņā, kas pieejams mūsu tehniskajā dienestā. Ir jārikojas šādi:

A) Inžektoru maiņa (6. att.):

1. Noņemiet restes, degļa vāciņus un difuzorus.

2. Nomainiet inžektorus, izmantojot atslēgu, kas pieejama mūsu tehniskajā dienestā ar kodu 340847 (degļiem ar divkārsu vai trīskārsu liesmu: kods 340808) (skatīt II tabulu), īpašu

uzmanību pievēršot tam, lai inžektors nekļūst vaļīgs, to noņemot vai piestiprinot deglim.

Pārļiecinieties, kas tas tiek pievilks līdz galam, lai nodrošinātu tā hermētiskumu. .

Šiem degļiem nav jāregulē primārā gaisa padeve.

3. Novietojiet difuzorus un degļu vāciņu uz attiecīgajiem degļu riņķiem. Bez tam ir pareizi jāuzliek arī restes to stiprinājuma elementos. 6a. att.

B) Vārstu regulēšana:

1. Uztādiet degļus minimālajā pozīcijā.

2. Noņemiet degļu vadības slēdžus. 7. att.

To iekšpusē atradīsiet elastīgās gumijas aizturi. Piespiediet to ar skrūvgrieža galu, lai varētu piekļūt padeves krāna regulēšanas pogai. **Nekādā gadījumā nedemontējiet aizturi.**

3. Regulējiet minimālo liesmu, griežot apvada skrūvi, izmantojot skrūvgriezi ar plakānu galu.

Atkarībā no gāzes tipa, kam pielāgojat savu ierīci (skatīt III tabulu), veiciet šādas darbības:

A: pievelciet līdz galam apvada skrūves;

B: atlaidiet apvada skrūves, līdz tiek sasniegta pareiza gāzes izplūde no degļiem: pārbaudiet, vai, regulējot vadības slēdzi no maksimālās līdz minimālajai liesmai, deglis nenodziest un nerada pretsitiena liesmu.

C: apvada skrūves ir jāmaina pilnvarotam tehniķim.

D: negrozīt apvada skrūves.

Ja apvada skrūvei nevar piekļūt, noņemiet tauku uztvērēju, kas ir piestiprināts pie plīts virsmas korpusa ar skrūvju sistēmu. Lai to noņemtu, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet visus degļu vāciņus, difuzorus, restes un vadības pogas.

2. Atskrūvējiet degļu skrūves.

3. Lai uzliktu atpakaļ tauku uztvērēju, rīkojieties pretēji kā demontējot.

Lai nodrošinātu izolāciju, ir svarīgi, lai būtu uzlikti **visi** aizturi.

Šie elementi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību, jo tie neļauj ierīcē iekļūt šķidrumiem un netīrumiem.

Nekad nedemontējiet vārsta asi (8. att). Bojājuma gadījumā nomainiet visu vārstu.

Uzmanību!

Nobeigumā blakus datu plāksnītei piestipriniet uzlīmi, norādot jauno gāzes veidu.

COUNTRIES/GASES				GAS ADJUSTED		MODEL	TYPE	ΣQn	G20 (m3/h)	G25 (m3/h)	G25.1 (m3/h)	G30 (g/h)	G31 (g/h)	W	V~	Hz												
<table><tr><td>ES</td><td>PT</td><td>MT</td><td>CY</td></tr><tr><td>II 2H3+</td><td>II 2H3+</td><td>I 3BP</td><td>II 2H3BP</td></tr><tr><td colspan="4">Cál. 20-30 20-30 20-30</td></tr></table>				ES	PT	MT	CY	II 2H3+	II 2H3+	I 3BP	II 2H3BP	Cál. 20-30 20-30 20-30				0-30 G31-28-3037 mbar BUTANO-PROPANO		3ETG494B	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	-	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz
ES	PT	MT	CY																									
II 2H3+	II 2H3+	I 3BP	II 2H3BP																									
Cál. 20-30 20-30 20-30																												
						EO616HB10E	HSE-T6R3W30	7,80	0,743	0,865	0,863	566	557	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						EO616PB10E	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						EO616YB10E	HSE-T6R3D30	5,75	0,548	0,637	0,636	417	410	1000 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						OA26P6110D	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						POH616B10E	HSE-T6R3W30	7,80	0,743	0,865	0,863	566	557	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						POP616B10E	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						POP616B80E	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						POP616B81E	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						POY616B10E	HSE-T6R3D30	5,75	0,548	0,637	0,636	417	410	1000 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						T61S31S1	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						VVK26G4370	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						OA26H6110D	HSE-T6R3W30	7,80	0,743	0,865	0,863	566	557	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						OCA652	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						OCA652E	HSE-T6R3D30	5,75	0,548	0,637	0,636	417	410	1000 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						EO616HB10L	HSE-T6R3W30	7,80	0,743	0,865	0,863	566	557	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						EO616PB10L	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						POH616B10L	HSE-T6R3W30	7,80	0,743	0,865	0,863	566	557	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						POP616B10L	HSE-T6R4030	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
						G-300G-31-28-3037 mbar FLÜSSIGGAS / FLÜSSIGGAS BUTAN-PROPANBUTAN BUTANO-PROPANO BUTANI BUTAN- PROPANO PROPANBUTANE-PROPANE / Propanbütan-Propan																						
						G-2000 mbar ERDGAS / ERDGAS / NATURGAS / GAS NATURAL MAKASSAU NATURGAS / Øiunk, oromo / MAKASSAU NATURGAS / GAS METANO / GAS NATURAL / GAZ ZIEIMNY G-200G-25-2025 mbar AARDGAS / GAZ NATUREL LAOÇ																						

	GAS	mbar		Qn (kW)	m ³ /h	g/h		Qr (kW)
	G20	20	72	1,00	0,095	-	30	≤ 0,33
	G20	25	68	1,00	0,095	-	30	≤ 0,33
	G25	20	73	1,00	0,111	-	30	≤ 0,33
	G25	25	72	1,00	0,111	-	30	≤ 0,33
	G25.1	25	72	1,00	0,111	-	30	≤ 0,33
	G30	29	50	1,00	-	73	30	≤ 0,33
	G30	37	48	1,00	-	73	30	≤ 0,45
	G30	50	43	1,00	-	73	26	≤ 0,33
	G31	37	50	1,00	-	71	30	≤ 0,33
	G20	20	100	1,75	0,167	-	32	≤ 0,35
	G20	25	91	1,75	0,167	-	32	≤ 0,35
	G25	20	100	1,75	0,194	-	32	≤ 0,35
	G25	25	98	1,75	0,194	-	32	≤ 0,35
	G25.1	25	98	1,75	0,194	-	32	≤ 0,35
	G30	29	67	1,75	-	127	32	≤ 0,41
	G30	37	63	1,75	-	127	32	≤ 0,50
	G30	50	58	1,75	-	127	29	≤ 0,41
	G31	37	67	1,75	-	125	32	≤ 0,41
	G20	20	115	3,00	0,286	-	39	≤ 0,50
	G20	25	110	3,00	0,286	-	39	≤ 0,50
	G25	20	132	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G25	25	128	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G25.1	25	128	3,00	0,333	-	39	≤ 0,50
	G30	29	85	3,00	-	218	39	≤ 0,60
	G30	37	82	3,00	-	218	39	≤ 0,80
	G30	50	74	3,00	-	218	35	≤ 0,60
	G31	37	85	3,00	-	214	39	≤ 0,60
	G20	20	134	3,30	0,314	-	61	≤ 1,55
	G20	25	125	3,30	0,314	-	61	≤ 1,55
	G25	20	142	3,30	0,366	-	61	≤ 1,55
	G25	25	136	3,30	0,366	-	61	≤ 1,55
	G25.1	25	136	3,30	0,366	-	61	≤ 1,55
	G30	29	91	3,30	-	240	61	≤ 1,55
	G30	37	85	3,30	-	240	61	≤ 1,55
	G30	50	83	3,30	-	240	55	≤ 1,55
	G31	37	91	3,30	-	236	61	≤ 1,55

	G20/20	G20/25	G25/20	G25/25	G25.1/25	G30/29	G30/37	G30/50	G31/37
G20/20		D	D	D	D	A	A	C	A
G20/25	D		D	D	D	A	A	C	A
G25/20	D	D		D	D	A	A	C	A
G25/25	D	D	D		D	A	A	C	A
G25.1/25	D	D	D	D		A	A	C	A
G30/29	B	B	B	B	B		D	C	D
G30/37	B	B	B	B	B	D		C	D
G30/50	C	C	C	C	C	C	C		C
G31/37	B	B	B	B	B	D	D	C	